

## GDM-Serie DIN43650-A / ISO 4400

### Gerätestecker

Appliance connector

Fiche d'appareil

Zulassung Approval Homologation

Typ Type Type

Bestell-Nr. Order no. No. réf.

Verpackungseinheit Quantity boxed Unité de vente

Zeichnung Drawing Plan



GSA 2000





GSA 2000 A

932 591-500

932 592-500

200 Stück each pièces

200 Stück each pièces

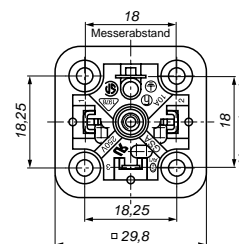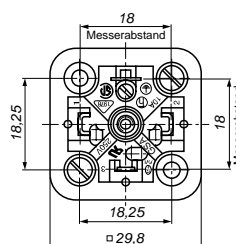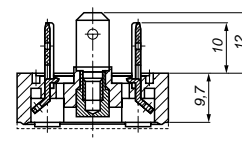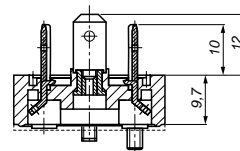

Polzahl Poles Pôles

Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts

DIN-Norm DIN-standard Norme DIN

2 + ⊕

DIN 43 650-A

2 + ⊕

DIN 43 650-A

Beschreibung Description Description

**Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 Langlöcher, offene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5  
Longitudinal slots, open nut  
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5  
Lumières, écrou ouvert

**Gerätestecker mit Einrollmutter, ohne Schrauben Langlöcher, geschlossene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, without screws  
Longitudinal slots, closed nut  
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, sans vis  
Lumières, écrou fermé

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

Betriebsspannung Operating voltage Tension nominale

Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement

max. Betriebsstrom\* maximum operating current\* courant max.\*

Umgebungstemperatur\* (Seite Page Page 10)

ambient temperature\* température ambiante\*

Leitungsverschraubung locking screw verrouillage à vis

Anschlußart Type or connection Mode de branchement

Seite Page Page 10

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

**löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit**

solder, holes for possibility of soldering on both sides  
soudage, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

Seite Page Page 10

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

**löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit**

solder, holes for possibility of soldering on both sides  
soudage, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas

Zubehör Accessories Accessoires (gesondert zu bestellen must be ordered separately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung flat gasket join plat

(ECO) Flachdichtung flat gasket join plat

Crimpkontakte Crimping contacts Contacts à sortir

Crimpzange Crimping tool Pince à sentir

GSA 200-4 730 843-002

GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002

GSA 200-7 730 268-002



**GSA 2000 N**

**932 967-100**

**200 Stück** each pièces



**GSA 3000**

**932 597-100**

**200 Stück** each pièces



**GSA 3000 A**

**932 598-500**









**200 Stück** each pièces



**GSA 3000 N**

**932 968-100**

**200 Stück** each pièces

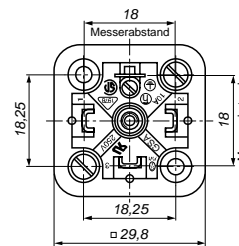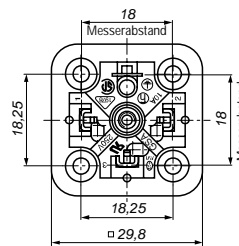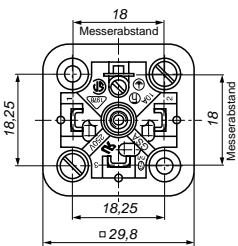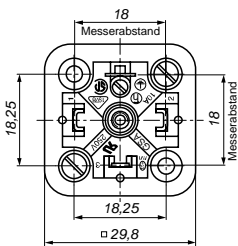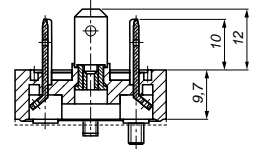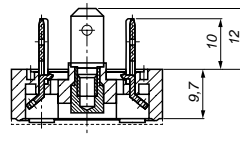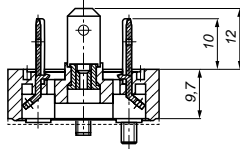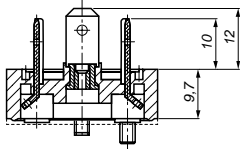

**2 + ⊕**

**DIN 43 650-A**

**3+ ⊕**

**DIN 43 650-A**

**3+ ⊕**

**DIN 43 650-A**

**3+ ⊕**

**DIN 43 650-A**

**Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 offene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5, open nut  
*Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5, écrou ouvert*

**Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 Langlöcher, offene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5  
*Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5 Lumières, écrou ouvert*

**Gerätestecker mit Einrollmutter, ohne Schrauben Langlöcher, geschlossene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, without screws  
Longitudinal slots, closed nut  
*Fiche d'appareil avec écrou ouvert, sans vis Lumières, écrou fermé*

**Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 offene Mutter**

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5, open nut  
*Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5, écrou ouvert*

Seite Page Page 10

**UC 400 V (≈)**

**3**

**16 A**

**-40 ... + 125 °C**

Seite Page Page 10

**UC 400 V (≈)**

**3**

**16 A**

**-40 ... + 125 °C**

Seite Page Page 10

**UC 400 V (≈)**

**3**

**16 A**

**-40 ... + 125 °C**

Seite Page Page 10

**UC 400 V (≈)**

**3**

**16 A**

**-40 ... + 125 °C**

**löten** solder souder

**löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit**

solder, holes for possibility of soldering on both sides  
*souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas*

**löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit**

solder, holes for possibility of soldering on both sides  
*souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas*

**löten** solder souder

**GSA 200-4 730 843-002**  
**GSA 200-7 730 268-002**

**GSA 200-4 730 843-002**  
**GSA 200-7 730 268-002**

**GSA 200-4 730 843-002**  
**GSA 200-7 730 268-002**

**GSA 200-4 730 843-002**  
**GSA 200-7 730 268-002**